

INSTALLATION

1A- IF THE CANOPY IS OFFSET (ROC OPTION), PREPARE HOLE ON CEILING USING THE PROVIDED MEASUREMENTS.

1B- PULL DOWN THE CYLINDRICAL COVER HELD BY FRICTION FROM THE ANCHOR(S).

1C- PARTIALLY UNSCREW SET SCREW [A], THEN REMOVE THE CABLE.

1D- SECURE THE ANCHOR TO THE CEILING USING APPROPRIATE HARDWARE (NOT PROVIDED). SCREW THROUGH THE CABLE HOLE.

1E- INSERT THE LUMINAIRE'S POWER CABLE INTO THE CYLINDRICAL COVER WITH A SLOT. THEN, PASS THE CABLE THROUGH THE ANCHOR. DETERMINE THE DESIRED HEIGHT OF THE LUMINAIRE, MAKING SURE TO LEAVE ENOUGH CABLE LENGTH TO REACH THE CANOPY. FINALLY, TIGHTEN THE SET SCREW SECURELY TO HOLD THE CABLE IN PLACE.

2- IF THE CANOPY IS RC, PLEASE REFER TO NEXT PAGES.

INSTALLATION

1A- SI LE PAVILLON EST DÉPORTÉ (OPTION ROC), PRÉPARER LE TROU AU PLAFOND EN UTILISANT LES MESURES FOURNIES.

1B- RETIRER VERS LE BAS LE COUVERCLE CYLINDRIQUE RETENU PAR FRICTION DU OU DES ANCRAGE(S).

1C- PARTIELLEMENT DÉVISSER LA VIS SANS TÊTE [A] PUIS RETIRER LE CÂBLE.


1D- FIXER LE ANCRAGE AU PLAFOND EN UTILISANT DE LA QUINCAILLERIE APPROPRIÉE (NON FOURNIE). VISSER À TRAVERS LE TROU DU CÂBLE.

1E- INSÉRER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU LUMINAIRE DANS LE COUVERCLE CYLINDRIQUE MUNI D'UNE ENCOCHE. ENSUITE, FAIRE PASSER LE CÂBLE DANS L'ANCRAGE. DÉTERMINER LA HAUTEUR SOUHAITÉE POUR LE LUMINAIRE, EN VEILLANT À CONSERVER SUFFISAMMENT DE LONGUEUR DE CÂBLE POUR REJOINDRE LE PAVILLON. ENFIN, SERRER FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE, ET REMETTRE EN PLACE LE COUVERCLE CYLINDRIQUE.

2- SI LE PAVILLON EST CENTRÉ (OPTION RC), VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AUX PAGES SUIVANTES.

JARRY 4290


RC1 - DEEP JUNCTION BOX MOUNTING / BOÎTE DE JONCTION PROFONDE

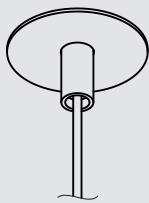

RC1*

*REQUIRES EUREKA 3983 DEEP J-BOX (INCLUDED)

*REQUIERT UNE BOÎTE DE JONCTION PROFONDE (INCLUDE)

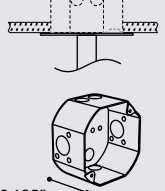


2.125" (54mm)

⚠ CAUTION! DO NOT CONNECT LUMINAIRE DIRECTLY TO 120V / 277V CABLES


ATTENTION! NE CONNECTER PAS LE LUMINAIRE DIRECTEMENT AU CÂBLE 120V / 277V

⚠

6

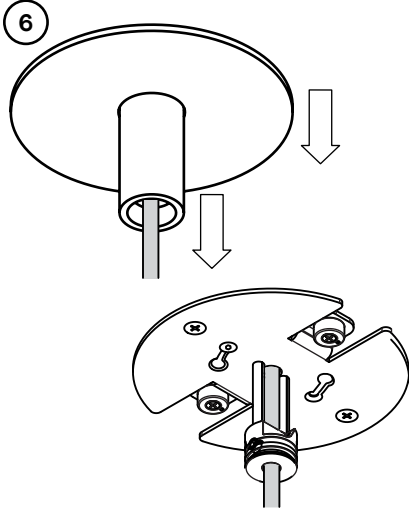


7

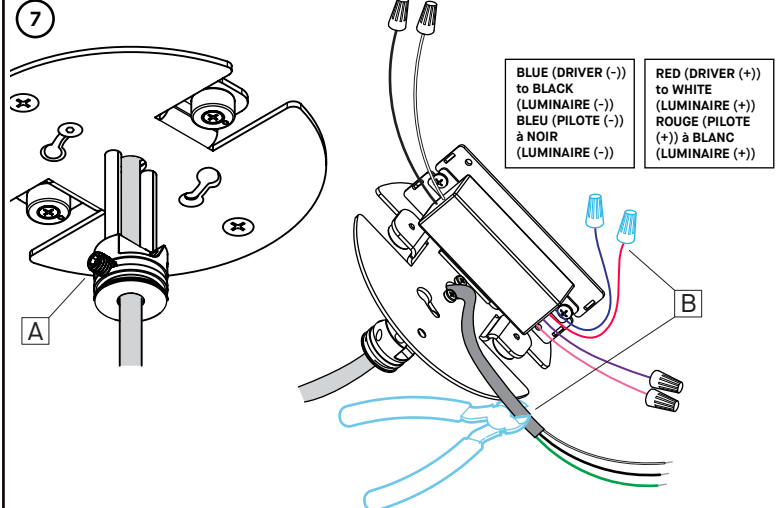

BLUE (DRIVER (-)) to BLACK (LUMINAIRE (-))
BLEU (PILOTE (-)) à NOIR (LUMINAIRE (-))

RED (DRIVER (+)) to WHITE (LUMINAIRE (+))
ROUGE (PILOTE (+)) à BLANC (LUMINAIRE (+))

8

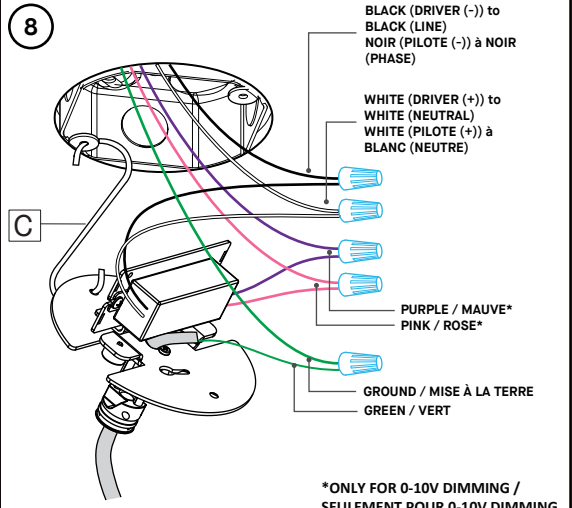

BLACK (DRIVER (-)) to BLACK (LINE)
NOIR (PILOTE (-)) à NOIR (PHASE)


WHITE (DRIVER (+)) to WHITE (NEUTRAL)
WHITE (PILOTE (+)) à BLANC (NEUTRE)

PURPLE / MAUVE*
PINK / ROSE*


GROUND / MISE À LA TERRE
GREEN / VERT

*ONLY FOR 0-10V DIMMING / SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING

9

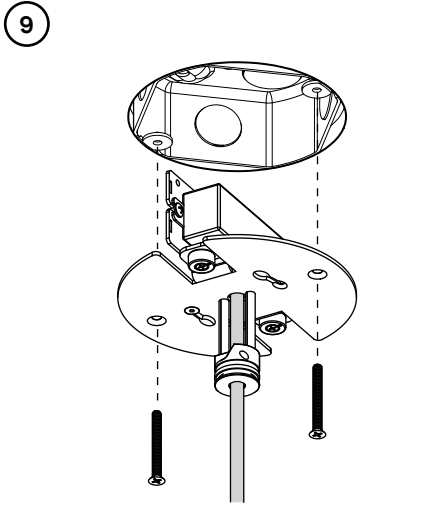

10

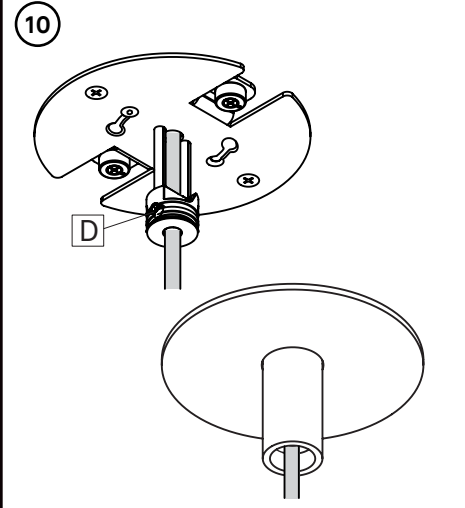

INSTALLATION

6- REMOVE THE MAGNETIC PLATE AND THE FRICTION-FIT TUBE.

7- ADJUST THE CABLE USING THE STRAIN RELIEF [A], THEN RETIGHTEN THE SCREW TO SECURE THE LUMINAIRE. IF NECESSARY, DISCONNECT DRIVER RED WIRE (+) & DRIVER BLUE WIRE (-). CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE BY FOLLOWING STRIPPING STEPS ON PAGE 9, AND RECONNECT THE CONNECTIONS [B].

DRIVER RED WIRE (+)	= LUMINAIRE WHITE WIRE (+)
DRIVER BLUE WIRE (-)	= LUMINAIRE BLACK WIRE (-)

8- HANG THE CANOPY ON HOOK [C], ENSURE IT IS SECURELY ATTACHED, THEN MAKE THE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED):

DRIVER BLACK WIRE (-)	= BLACK WIRE (LINE)
DRIVER WHITE WIRE (+)	= WHITE WIRE (NEUTRAL)
LUMINAIRE GREEN WIRE	= GREEN WIRE (GROUND)
*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -)	= PINK WIRE

*ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.

9- SECURE THE MOUNTING PLATE TO THE JUNCTION BOX USING THE TWO PROVIDED SCREWS.

10- IF NECESSARY, MAKE A FINE ADJUSTMENT TO THE LUMINAIRE HEIGHT. THEN, FIRMLY RETIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. REPLACE THE MAGNETIC PLATE AND THE TUBE. [D]

INSTALLATION

6- RETIRER LA PLAQUE AIMANTÉE AINSI QUE LE TUBE MAINTENU PAR FRICTION.

7- AJUSTER LE CÂBLE À L'AIDE DU SERRE-CÂBLE [A], PUIS RESSERRER LA VIS POUR SÉCURISER LE LUMINAIRE. SI NÉCESSAIRE, DÉCONNECTER FIL ROUGE DU PILOTE (+) & FIL BLEU DU PILOTE (-), COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE EN SUIVANT LES ÉTAPES DE DÉGAINAGE DE LA PAGE 9, ET RECONNECTER LES CONNEXIONS [B].

FIL ROUGE DU PILOTE (+)	= FIL BLANC DU LUMINAIRE (+)
FIL BLEU DU PILOTE (-)	= FIL NOIR DU LUMINAIRE (-)


8- SUSPENDRE LE PAVILLON AU CROCHET [C], S'ASSURER QU'IL EST BIEN ACCROCHÉ, PUIS EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARRETTES NON FOURNIS):

FIL NOIR DU PILOTE (-)	= FIL NOIR (PHASE)
FIL BLANC DU PILOTE (+)	= FIL BLANC (NEUTRE)
FIL VERT DU LUMINAIRE	= FIL VERT (MISE À LA TERRE)
*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -)	= FIL ROSE

*SEULEMENT POUR GRADATEUR 0-10V, SINON COUVRIR LES FILS.

9- FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE À LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DES DEUX VIS FOURNIS.

10- SI NÉCESSAIRE, EFFECTUER UN MICRO-AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU LUMINAIRE. RESSERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. REMETTRE EN PLACE LA PLAQUE AIMANTÉE ET LE TUBE. [D]



INSTALLATION


All right reserved and all designs protected by copyrights. Eureka Lighting reserves the right to change or modify specification without notification.

V1.1 — 2025.12


PAGE 2/9

JARRY 4290

RC1 DIM-TO-WARM - DEEP JUNCTION BOX MOUNTING / BOÎTE DE JONCTION PROFONDE

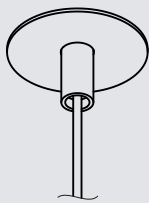


RC1*
*REQUIRES EUREKA 3983 DEEP J-BOX (INCLUDED)
*REQUIERT UNE BOÎTE DE JONCTION PROFONDE (INCLUDE)

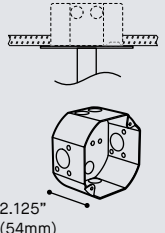


2.125"
(54mm)

⚠ CAUTION! DO NOT CONNECT LUMINAIRE DIRECTLY TO 120V / 277V CABLES
⚠ ATTENTION! NE CONNECTER PAS LE LUMINAIRE DIRECTEMENT AU CÂBLE 120V /277V


6

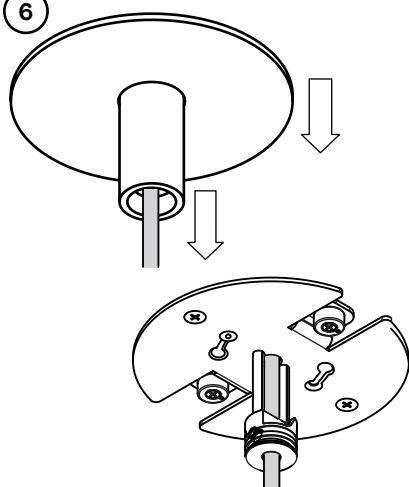


7

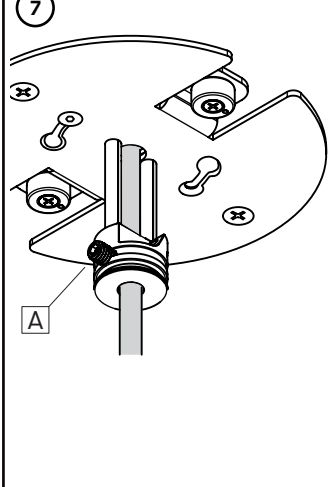

BLACK (PCB WAGO (W)) to BLACK (LUMINAIRE) NOIR (PCB WAGO (W)) à NOIR (LUMINAIRE)	WHITE (PCB WAGO (C)) to WHITE (LUMINAIRE) BLANC (PCB WAGO (C)) à BLANC (LUMINAIRE)	RED (PCB WAGO (+)) to GREEN (LUMINAIRE) ROUGE (PCB WAGO (+)) à GREEN (LUMINAIRE)
---	---	---

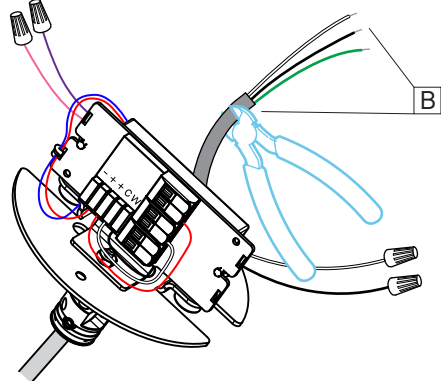

8

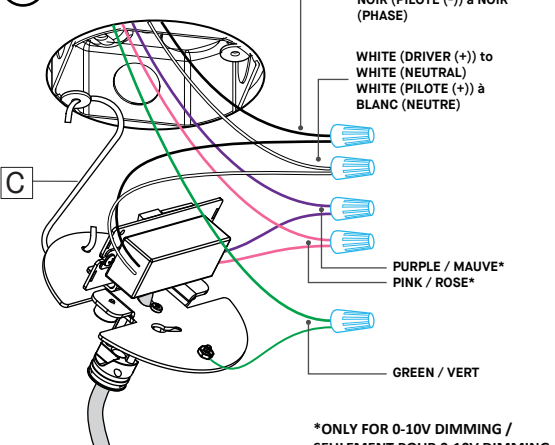

BLACK (DRIVER (-)) to BLACK (LINE)
NOIR (PILOTE (-)) à NOIR (PHASE)


WHITE (DRIVER (+)) to WHITE (NEUTRAL)
WHITE (PILOTE (+)) à BLANC (NEUTRE)

PURPLE / MAUVE*
PINK / ROSE*


GREEN / VERT

*ONLY FOR 0-10V DIMMING /
SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING

9

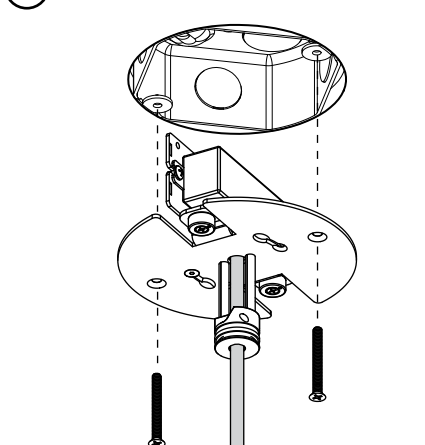

10

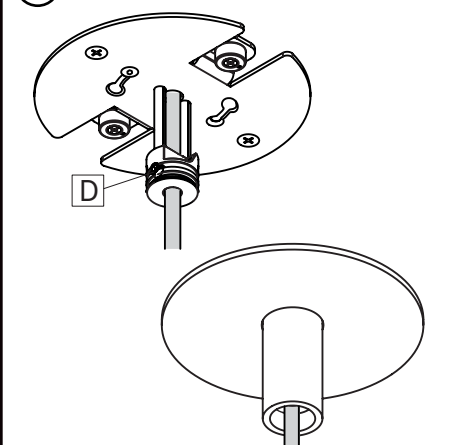

INSTALLATION

6- REMOVE THE MAGNETIC PLATE AND THE FRICTION-FIT TUBE.

7- ADJUST THE CABLE USING THE STRAIN RELIEF [A], THEN RETIGHTEN THE SCREW TO SECURE THE LUMINAIRE. IF NECESSARY, DISCONNECT BRAIDED CABLE WIRES (GREEN, WHITE, BLACK) FROM DRIVER PCB WAGOS, CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE BY FOLLOWING STRIPPING STEPS ON PAGE 9, AND RECONNECT THE CONNECTIONS [B].

DRIVER PCB WAGO BLACK WIRE (W)	= LUMINAIRE BLACK WIRE (W)
DRIVER PCB WAGO WHITE WIRE (C)	= LUMINAIRE WHITE WIRE (C)
DRIVER PCB WAGO RED WIRE (+)	= LUMINAIRE GREEN WIRE (+)

8- HANG THE CANOPY ON HOOK [C], ENSURE IT IS SECURELY ATTACHED, THEN MAKE THE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED):

DRIVER BLACK WIRE (-)	= BLACK WIRE (LINE)
DRIVER WHITE WIRE (+)	= WHITE WIRE (NEUTRAL)
MOUNTING PLATE GREEN WIRE	= GREEN WIRE (GROUND)
*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -)	= PINK WIRE

*ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.

9- SECURE THE MOUNTING PLATE TO THE JUNCTION BOX USING THE TWO PROVIDED SCREWS.

10- IF NECESSARY, MAKE A FINE ADJUSTMENT TO THE LUMINAIRE HEIGHT. THEN, FIRMLY RETIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. REPLACE THE MAGNETIC PLATE AND THE TUBE. [D]

INSTALLATION

6- RETIRER LA PLAQUE AIMANTÉE AINSI QUE LE TUBE MAINTENU PAR FRICTION.

7- AJUSTER LE CÂBLE À L'AIDE DU SERRE-CÂBLE [A], PUIS RESSERRER LA VIS POUR SÉCURISER LE LUMINAIRE. SI NÉCESSAIRE, DÉCONNECTER LES FILS DU CÂBLE TRESSÉ (VERT, BLANC, NOIR) DES CONNECTEURS WAGO, COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE EN SUIVANT LES ÉTAPES DE DÉGAINAGE DE LA PAGE 9, ET RECONNECTER LES CONNEXIONS [B].

FIL NOIR DU PCB WAGO (W)	= FIL NOIR DU LUMINAIRE (W)
FIL BLANC DU PCB WAGO (C)	= FIL BLANC DU LUMINAIRE (C)
FIL ROUGE DU PCB WAGO (+)	= FIL VERT DU LUMINAIRE (+)

8- SUSPENDRE LE PAVILLON AU CROCHET [C], S'ASSURER QU'IL EST BIEN ACCROCHÉ, PUIS EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARRETTES NON FOURNIS):

FIL NOIR DU PILOTE (-)	= FIL NOIR (PHASE)
FIL BLANC DU PILOTE (+)	= FIL BLANC (NEUTRE)
FIL VERT DE LA PLAQUE MONTAGE	= FIL VERT (MISE À LA TERRE)
*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -)	= FIL ROSE


*SEULEMENT POUR GRADATEUR 0-10V, SINON COUVRIR LES FILS.

9- FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE À LA BOÎTE DE JONCTION À L'AIDE DES DEUX VIS FOURNIS.

10- SI NÉCESSAIRE, EFFECTUER UN MICRO-AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DU LUMINAIRE. RESSERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. REMETTRE EN PLACE LA PLAQUE AIMANTÉE ET LE TUBE. [D]

JARRY 4290

RC2 - STATIC WHITE / BLANC FIXE

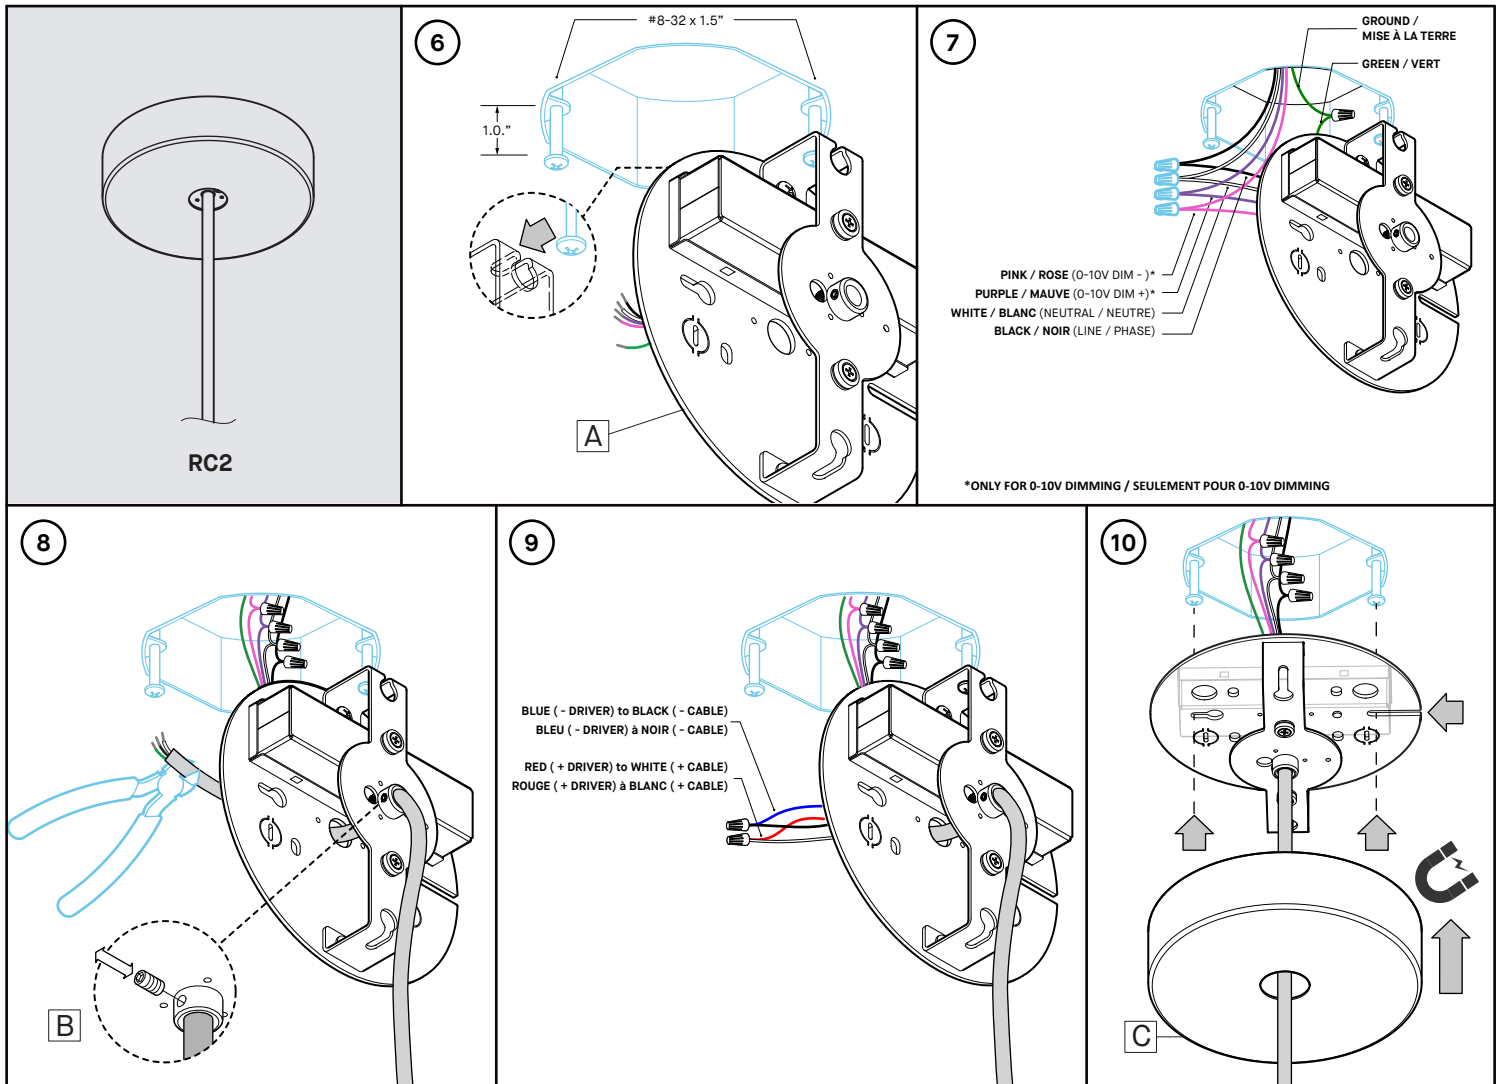

INSTALLATION

6- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1.0" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [A] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP

7- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED):

*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -)	= PINK WIRE
BLACK WIRE (LINE)	= BLACK WIRE
WHITE WIRE (NEUTRAL)	= WHITE WIRE
GREEN WIRE (GROUND)	= GREEN WIRE
* ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.	

8- INSERT THE LUMINAIRE'S POWER CABLE INTO THE CANOPY COVER, THEN THROUGH THE STRAIN RELIEF. DETERMINE THE DESIRED HEIGHT OF THE LUMINAIRE (IF RC OPTION) OR THE AMOUNT OF CABLE SLACK TO LEAVE (IF ROC OPTION). THEN, FIRMLY TIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. IF NECESSARY, CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE BY FOLLOWING STRIPPING STEPS ON PAGE 9.

9- MAKE CONNECTIONS:

DRIVER RED WIRE (+)	= LUMINAIRE WHITE WIRE (+)
DRIVER BLUE WIRE (-)	= LUMINAIRE BLACK WIRE (-)

10- DETACH THE MOUNTING PLATE FROM THE BRACKET, THEN ATTACH IT TO THE SCREWS USING THE TWO KEYHOLE SLOTS. RETIGHTEN THE SCREWS. POSITION THE CANOPY COVER [C] IN PLACE.

INSTALLATION

6- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [A] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILLETTE

7- FAIRE LES CONNEXIONS (MARRETTES NON FOURNIS):

*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -)	= FIL ROSE
FIL NOIR (PHASE)	= FIL NOIR
FIL BLANC (NEUTRE)	= FIL BLANC
FIL VERT (MISE À LA TERRE)	= FIL VERT
* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS.	

8- INSÉRER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU LUMINAIRE DANS LE COUVERCLE DU PAVILLON, PUIS LE FAIRE PASSER DANS LE SERRE-CÂBLE. DÉTERMINER LA HAUTEUR SOUHAITÉE DU LUMINAIRE (SI OPTION RC) OU L'EXCÉDENT DE CÂBLE À LAISSER (SI OPTION ROC). SERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. AU BESOIN, COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE EN SUIVANT LES ÉTAPES DE DÉGAINAGE DE LA PAGE 9.


9- FAIRE LES CONNEXIONS:

FIL ROUGE DU PILOTE (+)	= FIL BLANC DU LUMINAIRE (+)
FIL BLEU DU PILOTE (-)	= FIL NOIR DU LUMINAIRE (-)

10- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILLETTE, PUIS LA FIXER AUX VIS EN UTILISANT LES DEUX TROUS DE SERRURE. RESERRER LES VIS. POSITIONNER LE COUVERCLE DU PAVILLON [C] EN PLACE.

JARRY 4290

RC2 - DIM-TO-WARM

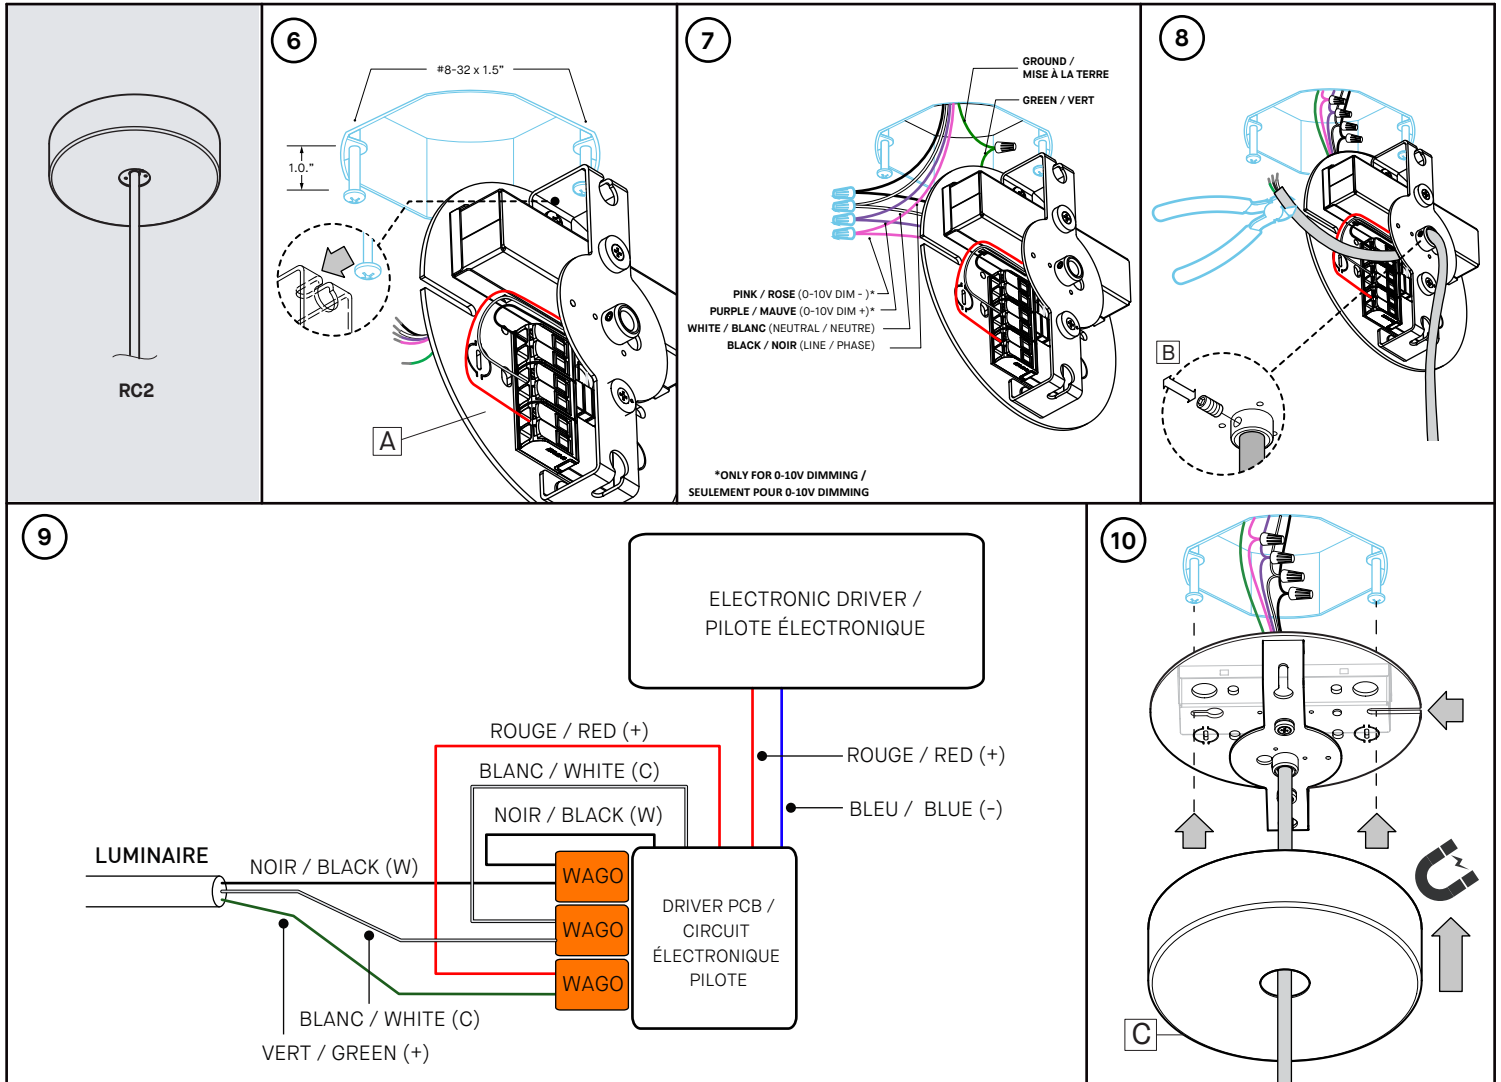

INSTALLATION

6- INSERT BOTH #8-32 SCREWS LEAVING A 1.0" DISTANCE BETWEEN THE SCREW HEAD AND THE JUNCTION BOX. HANG THE MOUNTING PLATE [A] ON ONE OF THE SCREW HEADS USING THE SLOT IN THE FOLDED FLAP.

7- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED):

*PURPLE WIRE (0-10V DIM +)	= PURPLE WIRE
*PINK WIRE (0-10V DIM -)	= PINK WIRE
BLACK WIRE (LINE)	= BLACK WIRE
WHITE WIRE (NEUTRAL)	= WHITE WIRE
GREEN WIRE (GROUND)	= MOUNTING PLATE GREEN WIRE
* ONLY FOR 0-10V DIMMING, OTHERWISE CAP WIRES.	

8- INSERT THE LUMINAIRE'S POWER CABLE INTO THE CANOPY COVER, THEN THROUGH THE STRAIN RELIEF. DETERMINE THE DESIRED HEIGHT OF THE LUMINAIRE (IF RC OPTION) OR THE AMOUNT OF CABLE SLACK TO LEAVE (IF ROC OPTION). THEN, FIRMLY TIGHTEN THE SET SCREW TO SECURE THE CABLE. IF NECESSARY, DISCONNECT BRAIDED CABLE WIRES (GREEN, WHITE, BLACK) FROM DRIVER PCB WAGOS, CUT OFF THE EXCESS BRAIDED CABLE BY FOLLOWING STRIPPING STEPS ON PAGE 9.

9- MAKE CONNECTIONS [B].

DRIVER PCB WAGO BLACK WIRE (W)	= LUMINAIRE BLACK WIRE (W)
DRIVER PCB WAGO WHITE WIRE (C)	= LUMINAIRE WHITE WIRE (C)
DRIVER PCB WAGO RED WIRE (+)	= LUMINAIRE GREEN WIRE (+)

10- DETACH THE MOUNTING PLATE FROM THE BRACKET, THEN ATTACH IT TO THE SCREWS USING THE TWO KEYHOLE SLOTS. RETIGHTEN THE SCREWS. POSITION THE CANOPY COVER [C] IN PLACE.

INSTALLATION

6- INSÉRER LES DEUX VIS #8-32 EN LAISSANT UN ESPACE DE 1.0" ENTRE LES TÊTES DE VIS ET LA BOÎTE DE JONCTION. SUSPENDRE LA PLAQUE DE MONTAGE [A] SUR L'UNE DES VIS EN UTILISANT L'OUVERTURE DE L'AILETTE

7- FAIRE LES CONNEXIONS (MARRETTES NON FOURNIS):

*FIL MAUVE (0-10V DIM +)	= FIL MAUVE
*FIL ROSE (0-10V DIM -)	= FIL ROSE
FIL NOIR (PHASE)	= FIL NOIR
FIL BLANC (NEUTRE)	= FIL BLANC
FIL VERT (GROUND)	= FIL VERT DE LA PLAQUE MONTAGE
* SEULEMENT POUR 0-10V DIMMING, SINON COUVRIR LES FILS.	

8- INSÉRER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DU LUMINAIRE DANS LE COUVERCLE DU PAVILLON, PUIS LE FAIRE PASSER DANS LE SERRE-CÂBLE. DÉTERMINER LA HAUTEUR SOUHAITÉE DU LUMINAIRE (SI OPTION RC) OU L'EXCÉDENT DE CÂBLE À LAISSER (SI OPTION ROC). SERRER ENSUITE FERMEMENT LA VIS SANS TÊTE POUR FIXER LE CÂBLE. SI NÉCESSAIRE, DÉCONNECTER LES FILS DU CÂBLE TRESSÉ (VERT, BLANC, NOIR) DES CONNECTEURS WAGO, COUPER L'EXCÉDENT DE CÂBLE EN SUIVANT LES ÉTAPES DE DÉGAINAGE DE LA PAGE 9.


9- FAIRE LES CONNEXIONS [B].

FIL NOIR DU PCB WAGO (W)	= FIL NOIR DU LUMINAIRE (W)
FIL BLANC DU PCB WAGO (C)	= FIL BLANC DU LUMINAIRE (C)
FIL ROUGE DU PCB WAGO (+)	= FIL VERT DU LUMINAIRE (+)

10- DÉTACHER LA PLAQUE DE MONTAGE DE L'AILETTE, PUIS LA FIXER AUX VIS EN UTILISANT LES DEUX TROUS DE SERRURE. RESERRER LES VIS. POSITIONNER LE COUVERCLE DU PAVILLON [C] EN PLACE.

JARRY 4290

FLOOR ANCHOR MOUNTING INSTALLATION / INSTALLATION DE L'ANCRAGE AU SOL

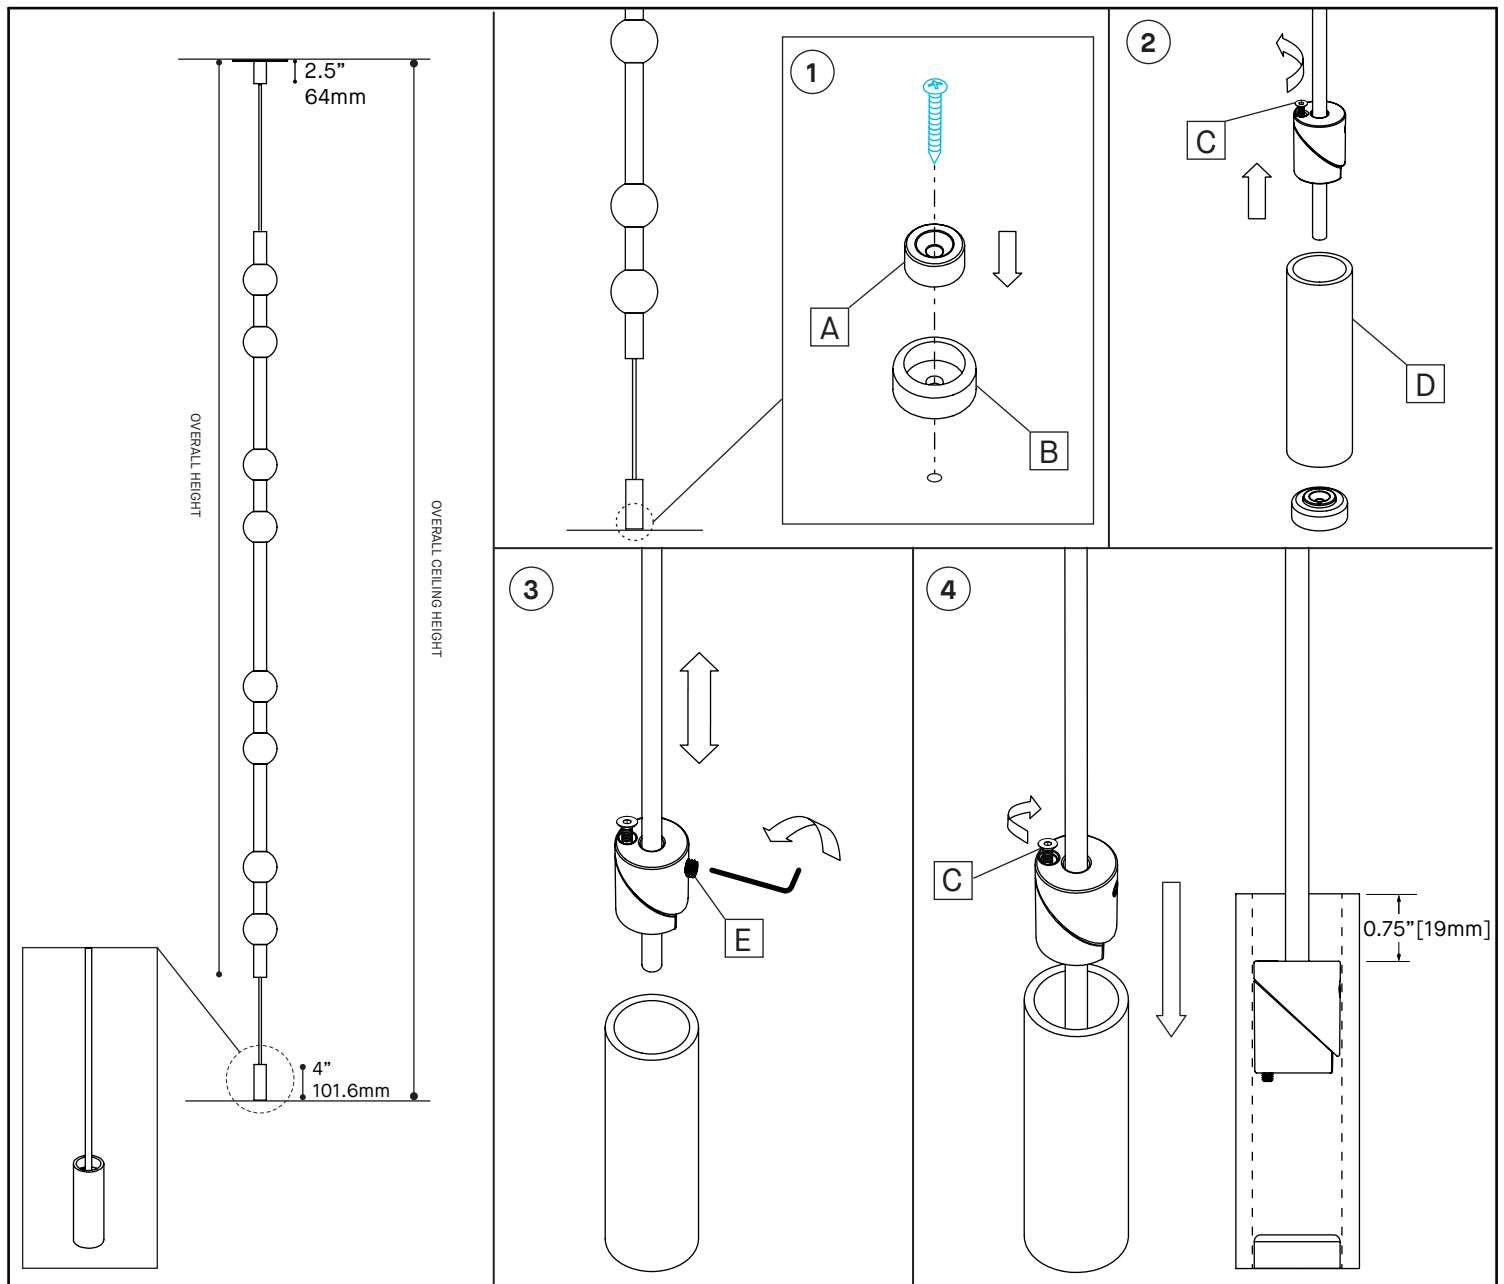

INSTALLATION

- 1 - PREPARE HOLE ON THE FLOOR USING THE PROVIDED MEASUREMENTS. FIX THE MAGNET [A] AND THE ANCHOR POINT MOUNTING PLATE [B] TO THE FLOOR USING AN APPROPRIATE SCREW FOR THE FLOOR TYPE (HARDWARE NOT SUPPLIED).
- 2A - SLIGHTLY LOOSEN END CAP SCREW [C] TO PULL OUT THE END CAP WITH THE CABLE.
- 2B - SNAP CYLINDRICAL FLOOR ANCHOR COVER [D] IN PLACE USING THE MAGNET.
- 3- LOOSEN SET-SCREW FROM END CAP ASSEMBLY [E], ADJUST CABLE TENSION AS DESIRED. IF NECESSARY, CUT EXCESS CABLE AND APPLY A THIN LAYER OF TAPE ON BRAIDED CABLE'S END TO PREVENT FRAYING. RE-TIGHTEN SET-SCREW TO SECURE CABLE.
- 4- PULL THE CABLE DOWNWARD AND INSERT THE END CAP ASSEMBLY INTO THE CYLINDRICAL COVER TO THE INDICATED 0.75IN [19MM] DEPTH. RE-TIGHTEN THE SCREW [C] TO SECURE THE END CAP IN PLACE.

INSTALLATION

- 1- PRÉPARER LE TROU AU SOL EN UTILISANT LES MESURES FOURNIES. FIXER L'AIMANT [A] ET LA PLAQUE DE MONTAGE DU POINT D'ANCRAGE [B] AU SOL À L'AIDE D'UNE VIS ADAPTÉE AU TYPE DE SOL. (QUINCAILLERIE NON FOURNI)
- 2A - DESSERREZ LÉGÈREMENT LA VIS DE L'EMBOÛT [C] POUR RETIRER L'EMBOÛT AVEC LE CÂBLE.
- 2B - PLACEZ LA BASE DE L'ANCRAGE AU SOL CYLINDRIQUE [D] À L'AIDE DE L'AIMANT.
- 3 - DESSERREZ LA VIS DE PRESSION DE L'EMBOÛT [E] ET RÉGLEZ LA TENSION DU CÂBLE TELLE QUE DÉSIRÉE. SI NÉCESSAIRE, COUPEZ L'EXCÉDENT DE CÂBLE ET APPLIQUEZ UNE FINE COUCHE DE RUBAN ADHÉSIF SUR L'EXTRÉMITÉ DU CÂBLE TRESSÉ POUR ÉVITER TOUT EFFILOCHAGE. RESSERREZ LA VIS DE PRESSION POUR FIXER LE CÂBLE.
- 4 - TIREZ LE CÂBLE VERS LE BAS ET INSÉREZ L'EMBOÛT DANS LA BASE CYLINDRIQUE JUSQU'À LA PROFONDEUR INDICUÉE, SOIT 0.75IN [19 MM]. RESSERREZ LA VIS [C] POUR FIXER L'EMBOÛT EN PLACE.




INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT RPP20 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- RPP20 MODULE MUST BE INSTALLED AT LEAST 3" FROM ANY CONDUIT, RACEWAY, WALL/CEILING BEAM OR ANY OTHER METALLIC COMPONENTS.
- GYPSUM OR ACOUSTIC TILES DO NOT INTERCEPT THE WIRELESS SIGNAL. SIGNAL MUST NOT PASS THROUGH REINFORCED CONCRETE.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS AS THE POWER INPUT CABLE.
- FOR CHICAGO PLENUM INSTALLATION, PLEASE REFER TO THE SPEC SHEET.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT RPP20 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOÎTE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- LE SIGNAL NE DOIT PAS PASSER À TRAVERS DU BÉTON ARMÉ. LES PANNEAUX DE GYPSE OU DE TUILES ACOUSTIQUES N'INTERCEPTENT PAS LE SIGNAL SANS FIL.
- POUR UNE MEILLEURE DIFFUSION DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE REGROUPÉS DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION.
- CONSULTER LA FICHE TECHNIQUE POUR LES INSTALLATION AVEC CHICAGO PLENUM.

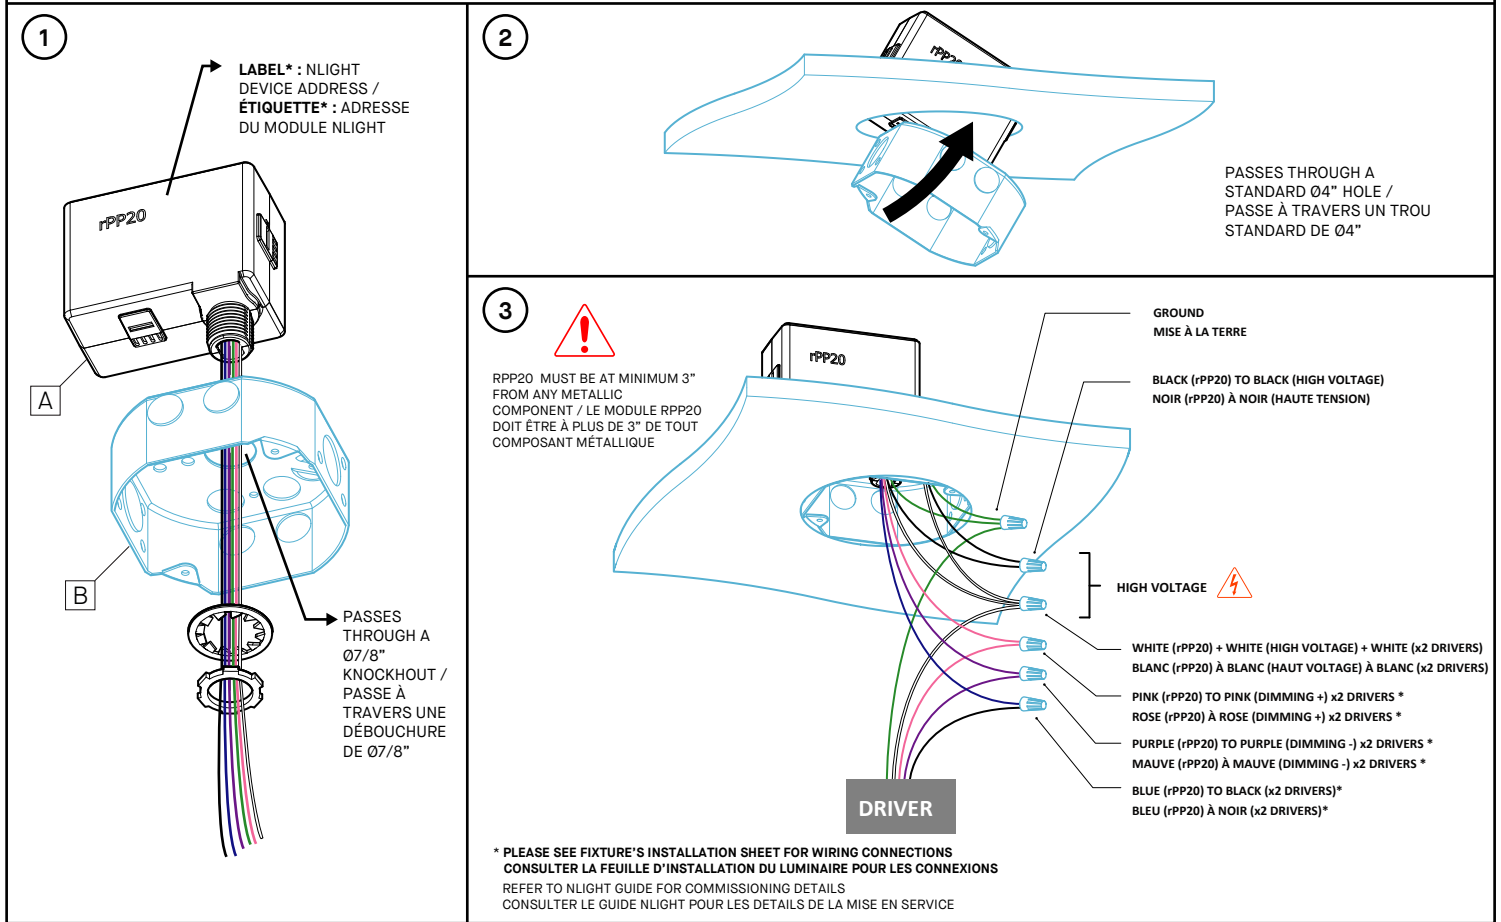

INSTALLATION

- 1- FIX NLIGHT MODULE RPP20 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.
 - 2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.
 - 3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.
 - MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :
 - HIGH VOLTAGE :
 - BLACK (LINE) = BLACK
 - WHITE (NEUTRAL) = WHITE + WHITE
 - GROUND = GREEN + GREEN
 - DRIVER* :
 - BLUE (RPP20) = BLACK
 - PINK (RPP20) = PINK
 - PURPLE (RPP20) = PURPLE
- *OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION


- 1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT RPP20 [A] À LA BOÎTE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.
 - 2- INCLINER LA BOÎTE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.
 - 3- FIXER LA BOÎTE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.
 - EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :
 - HAUTE TENSION :
 - NOIR (LIGNE) = NOIR
 - BLANC (NEUTRE) = BLANC + BLANC
 - MISE À TERRE = VERT + VERT
 - DRIVER* :
 - BLEU (RPP20) = NOIR
 - ROSE (RPP20) = ROSE
 - MAUVE (RPP20) = MAUVE
- *OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

INSTALLATION REQUIREMENTS

- NLIGHT NPP16 MODULE IS COMPATIBLE WITH A STANDARD OCTAGONAL JUNCTION BOX [A] (NOT SUPPLIED).
- REQUIRES A MINIMUM 3.5" DEPTH CLEARANCE INSIDE WALL OR CEILING.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, USING CABLES WITH SHIELDING AND TWISTED PAIRS IS RECOMMENDED.
- FOR GREATER SIGNAL INTEGRITY, NLIGHT SIGNAL CABLES MUST NOT BE BUNDLED IN THE SAME CONDUITS AS THE POWER INPUT CABLES.

CONDITIONS D'INSTALLATION

- LE MODULE NLIGHT NPP16 EST COMPATIBLE AVEC UNE BOÎTE DE CONNEXION OCTOGONALE STANDARD [A] (NON INCLUSE).
- NÉCESSITE UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 3.5" DE PROFONDEUR À L'INTÉRIEUR DU MUR OU DU PLAFOND.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, LES CÂBLES NLIGHT NE DOIVENT PAS ÊTRE DANS LES MÊMES CONDUITS QUE LES CÂBLES D'ALIMENTATION.
- POUR UNE PLUS GRANDE INTÉGRITÉ DU SIGNAL, L'UTILISATION DES CÂBLES AVEC BLINDAGES ET PAIRES ENTREMÊLÉES EST RECOMMANDÉE.

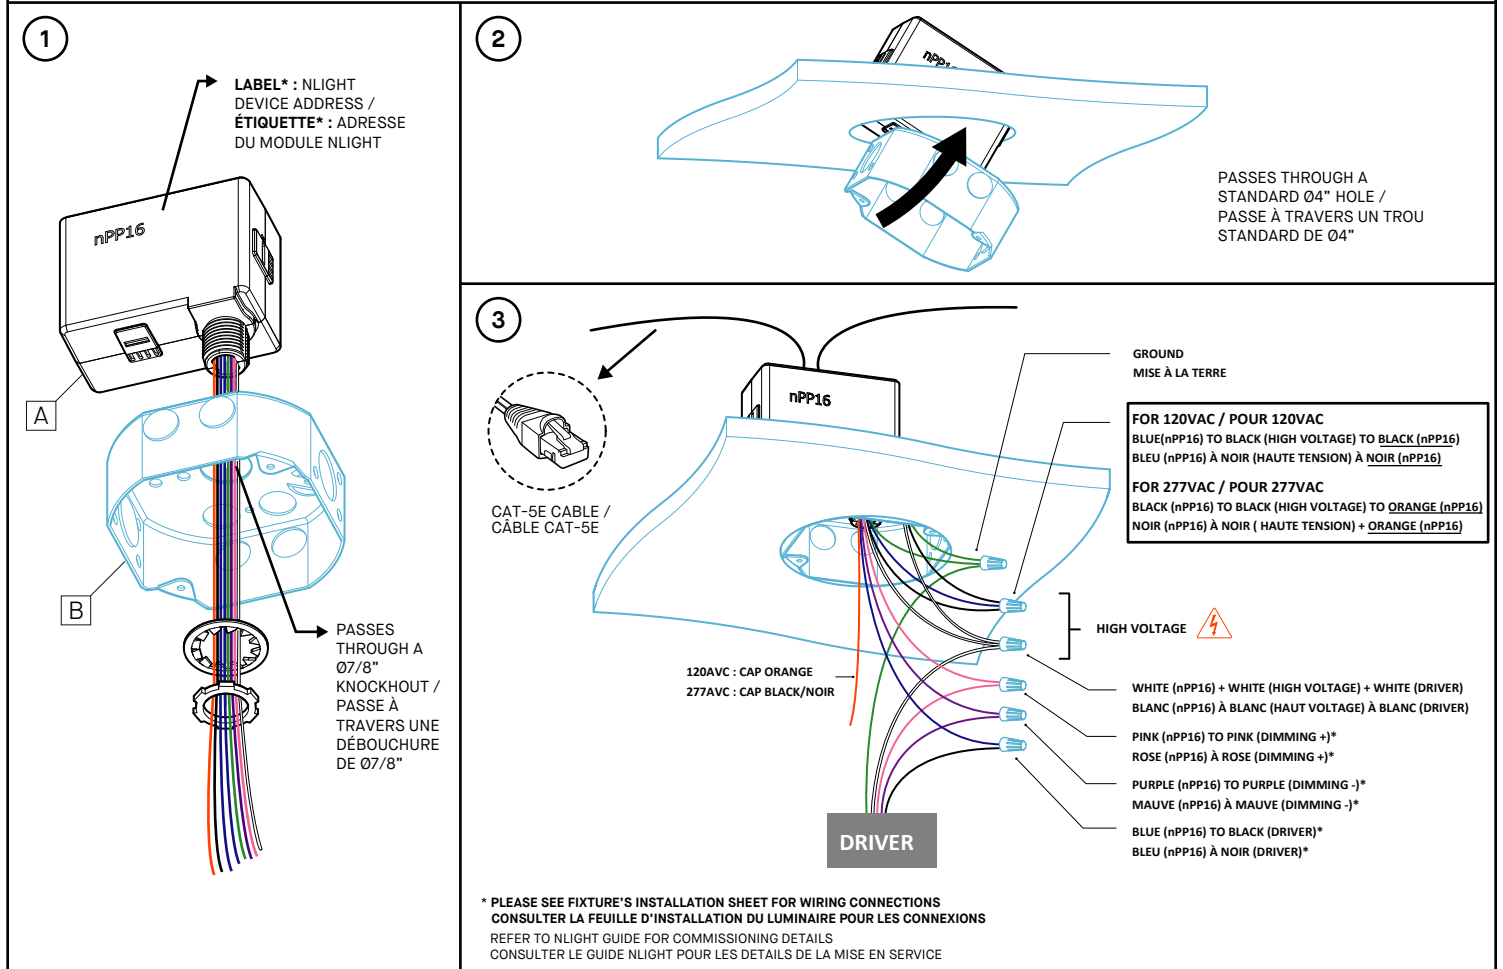

INSTALLATION

- 1- FIX NLIGHT MODULE NPP16 [A] TO STANDARD JUNCTION BOX [B] WITH SUPPLIED LOCK NUTS.
- 2- TILT THE BOX TO PASS IT THROUGH THE HOLE.
- 3- FIX JUNCTION BOX [B] TO THE WALL/CEILING.
- MAKE CONNECTIONS (WIRE NUTS NOT SUPPLIED) :

HIGH VOLTAGE :	
BLACK (LINE)	= BLACK + BLUE (120AVC) OR + ORANGE (277AVC)
WHITE (NEUTRAL)	= WHITE + WHITE
GROUND	= GREEN + GREEN

DRIVER* :	
BLUE (NPP16)	= BLACK
PINK (NPP16)	= PINK
PURPLE (NPP16)	= PURPLE

*OR OTHER, SEE LUMINAIRE INSTALLATION SHEET.

INSTALLATION

- 1- FIXER LA BOÎTE NLIGHT NPP16 [A] À LA BOITE DE JONCTION STANDARD [B] AVEC LES ÉCROUS FOURNIS.
- 2- INCLINER LA BOITE NLIGHT POUR LA FAIRE PASSER DANS LE TROU.
- 3- FIXER LA BOITE STANDARD [B] AU MUR/PLAFOND.
- EFFECTUER LES CONNEXIONS (MARETTES NON-INCLUSES) :

HAUTE TENSION :	
NOIR (LIGNE)	= NOIR + BLEU (120AVC) OU + ORANGE (277AVC)
BLANC (NEUTRE)	= BLANC + BLANC
MISE À TERRE	= VERT + VERT

DRIVER* :	
BLEU (NPP16)	= NOIR
ROSE (NPP16)	= ROSE
MAUVE (NPP16)	= MAUVE






*OU AUTRE, CONSULTER L'INSTALLATION DU LUMINAIRE.

TEXTILE POWER CABLE STRIPPING STEPS

ÉTAPES DE DÉGAINAGE POUR CÂBLE EN TISSU

NOTE: STEPS FOR ON SITE ADJUSTMENT OF TEXTILE THREADED CABLE LENGTH

NOTE: LES INSTRUCTIONS QUI SUIVENT SONT POUR L'AJUSTEMENT DE LONGUEUR DE CÂBLE EN TISSU TRESSÉ SUR PLACE
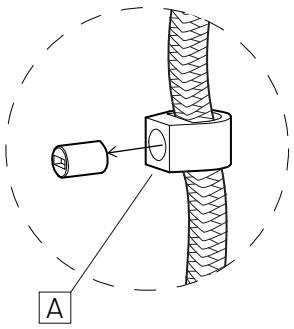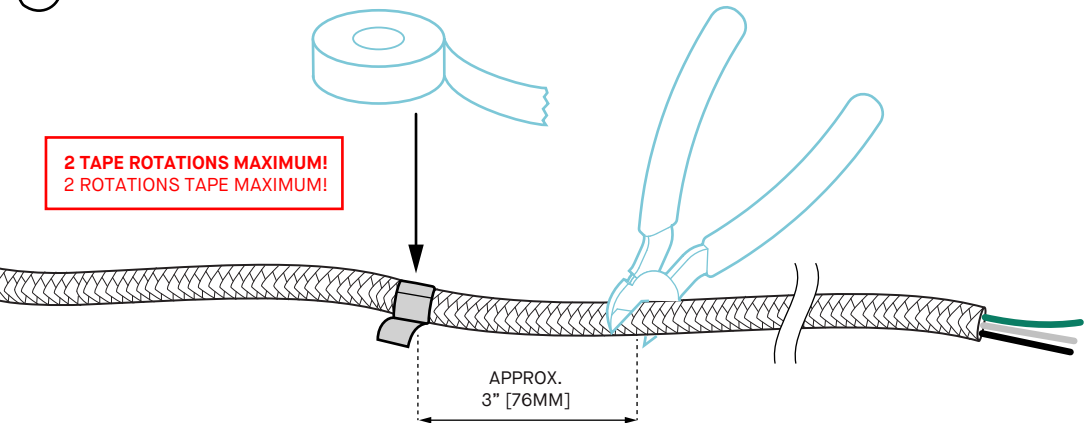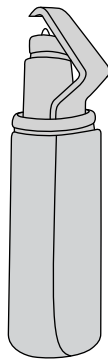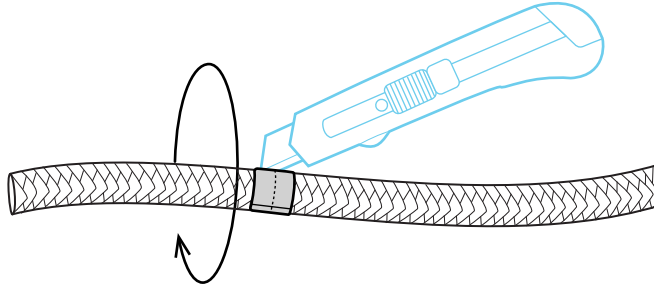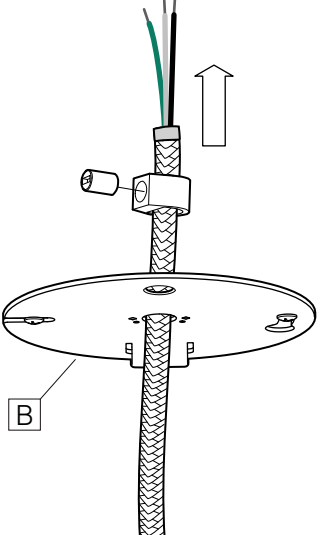
<p>①</p>  <p>A</p>	<p>②</p>  <p>2 TAPE ROTATIONS MAXIMUM! 2 ROTATIONS TAPE MAXIMUM!</p> <p>APPROX. 3" [76MM]</p>	
<p>FOR STEP 3 / POUR L'ÉTAPE 3:</p>  <p>SUGGESTED TOOL: ROUND CABLE STRIPPER (OR USE UTILITY KNIFE)</p> <p>OUTIL SUGGÉRÉ POUR DÉGAINER (OU UTILISER UN COUPEAU UTILITAIRE)</p>	<p>③</p>  <p>CAREFUL NOT TO CUT THE WIRES ATTENTION DE NE PAS COUPER LES FILS</p>	<p>④</p>  <p>B</p>

INSTALLATION

- 1- IF NECESSARY, UNSCREW STRAIN RELIEF [A] AND REMOVE THE CABLE FROM THE MOUNTING PLATE.
- 2- WRAP A LAYER OF ELECTRICAL TAPE AROUND THE STRIPPING SECTION (APPROXIMATIVE DISTANCE OF 3 INCHES).
⚠️ WRAP NO MORE THAN 2 ROTATIONS FOR CABLE TO FIT IN THE STRAIN RELIEF. CUT THE CABLE TO DESIRED LENGTH.
- 3- PLACE THE CABLE ON A HARD SURFACE AND CUT ALL THE WAY ROUND ON THE TAPED SECTION WITH A KNIFE BLADE OR OTHER STRIPPING TOOL (NOT INCLUDED). REMOVE THE CABLE SLEEVE AND STRIP THE WIRES.
⚠️ CAREFUL NOT TO CUT THE WIRES.
- 4- IF NECESSARY, REASSEMBLE THE CABLE TO THE MOUNTING PLATE [B] WITH THE STRAIN RELIEF.

INSTALLATION

- 1- SI NÉCESSAIRE, DÉVISSEZ LE SERRE CÂBLE [A] ET RETIRER LE CÂBLE DE LA PLAQUE DE MONTAGE.
- 2- ENVELOPEZ LE CÂBLE DE RUBAN ADHÉSIF ÉLECTRIQUE AUTOUR DE LA SECTION DE DÉGAINAGE (DISTANCE D'ENVIRON 3 PO [76MM]).
⚠️ ENVELOPEZ UN MAXIMUM DE 2 TOURS AFIN DE POUVOIR INSÉRER LE CÂBLE DANS LE SERRE-CÂBLE. COUPEZ LE CÂBLE À LA LONGUEUR DÉSIRÉE.
- 3- PLACEZ LE CÂBLE SUR UNE SURFACE DURE ET COUPEZ LA GAINÉ TOUT LE TOUR DE LA SECTION AVEC LE RUBAN À L'AIDE D'UN COUPEAU OU D'UN OUTIL DE DÉGAINAGE (NON-INCLU). RETIREZ LA GAINÉ ET DÉNUDEZ LES FILS.
⚠️ ATTENTION DE NE PAS COUPER LES FILS.
- 4- SI NÉCESSAIRE, RÉASSEMBLEZ LE CÂBLE À LA PLAQUE DE MONTAGE [B] À L'AIDE DU SERRE CÂBLE.